

Датчики давления APZ 3240

Руководство по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)34-54-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: psz@nt-rt.ru || сайт: <https://piezus.nt-rt.ru/>

PIEZUS

APZ 3240

Руководство по эксплуатации



Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на датчики давления APZ 3240 (далее – «датчик» или «изделие») и содержит технические характеристики, указания по подключению и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации и обслуживания.

Датчики выпускаются по ТУ 4212-000-7722857693–15.

1 Устройство и работа

1.1 Датчики являются контактными и обеспечивают непрерывное преобразование давления (или уровня в резервуаре) в нормированный унифицированный аналоговый или цифровой (HART, Modbus RTU) выходной сигнал.

1.2 Датчики имеют керамическую мембрану первичного преобразователя давления и могут быть изготовлены по заказу в корпусе из нержавеющей стали, поливинилхлорида или фторида поливинилидена, что делает возможным их применение для измерения агрессивных сред.

1.3 Область применения – системы контроля, автоматического регулирования и учета в различных отраслях промышленности: фармацевтической, химической, нефтехимической и других.

2 Технические характеристики

2.1 Основные параметры

2.1.1 Диапазон измерений (ДИ) и основная погрешность измерения указаны на этикетке датчика и в паспорте.

2.1.2 Выходной сигнал по заказу соответствует таблицам 1 и 2. Специальные исполнения, не входящие в таблицы 1 и 2 указываются на этикетке и в паспорте датчика.

Таблица 1 – Выходные сигналы

Код заказа	Выходной сигнал	Питание (Uпит)	Сопротивление нагрузки	Потребление тока
A	4...20 мА/2-пров.	12...36 В	≤ 1000 Ом	< 26 мА
H, I*	4...20 мА/HART	12...36 В	≥ 250 Ом	< 26 мА
M	RS-485/Modbus RTU	12...36 В	–	< 7 мА

*Датчик взрывозащищенного исполнения.

2.1.3 Параметры работы цифровых интерфейсов:

– RS-485: скорость – 4800, 9600, 19200, 38400 бит/сек; протокол Modbus RTU (8 бит данных + 1 стоповый бит).

Настройки при выпуске с завода-изготовителя (если иные не были указаны при заказе): адрес: 1; скорость: 9600 бит/сек; данные: 8 бит; контроль четности: с битом проверки на четность; стоп бит: 1.

HART: скорость передачи данных – 1200 бит/сек.

2.1.4 Потребляемая мощность, не более – 1 Вт.

2.1.5 Допустимая перегрузка датчика зависит от рабочего диапазона измерений давлений и указана в таблице 2

Таблица 2 – Цифровые выходы (только для 2422 d, 3230, 3420, 3421)

Диапазон давлений, бар		Перегрузка, бар	Давление разрыва, бар
избыточное	абсолютное		
0...0,04	–	4	5
0...0,06	2	4	5
0...0,10	0...0,10	4	5
0...0,16	0...0,16	6	7
0...0,25	0...0,25	6	7
0...0,40	0...0,40	6	7
0...0,60	0...0,60	6	7
0...1,0	0...1,0	10	12
0...1,6	0...1,6	18	22
0...2,5	0...2,5	25	31
0...4,0	0...4,0	25	31
0...6,0	0...6,0	40	50
0...10	0...10	40	50

Датчики избыточного давления с ВПИ ≥ 0,25 бар устойчивы к разрежению давления 1 бар. Датчики избыточного давления с ВПИ ≥ 0,16 бар устойчивы к разрежению давления 0,5 бар. Датчики избыточного давления с ВПИ ≤ 0,1 бар устойчивы к разрежению давления 0,3 бар.

2.1.6 Габаритные размеры датчиков, мм, не более – Ø55×80 мм.

2.1.7 Масса датчика, не более – 0,5 кг.

2.1.8 Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 – IP65.

2.2 Условия эксплуатации изделия

2.2.1 Изделие предназначено для эксплуатации в условиях:

– атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (гр. P1 по ГОСТ Р 52931);

– температура окружающей среды:

• для взрывозащищенного исполнения: в соответствии с температурным классом, как указано в документе «Инструкция по обеспечению взрывозащиты»;

• для иных исполнений: -50 до +85 °С;

– температура измеряемой среды зависит от используемого уплотнения и материала штуцера:

• для штуцера из нержавеющей стали 316L (1,4435): -40...+125 °С;

• для штуцера из фторида поливинилидена (PVDF): -30...+125 °С;

• для штуцера из поливинилхлорида (PVC): 0...+60 °С;

– контакт сенсора датчика с жидкостями, газами и парами, в том числе агрессивными.

2.2.2 По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации датчики соответствуют группе исполнения F3 по ГОСТ Р 52931.

2.3 Эксплуатационные ограничения:

– среда измерений для датчиков не должна содержать кристаллизующихся примесей, загрязнений и пыли;

– датчик следует размещать в местах, где движение измеряемой среды минимально (без завихрений) или полностью отсутствует;

– при наличии в системе гидроударов рекомендуется использовать демпфер;

– при измерении давления пара рекомендуется использовать импульсные трубки, предварительно заполненные водой.

3 Меры безопасности

3.1 Опасное для жизни напряжение на цепях изделия отсутствует (соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0).

3.2 Все работы по подключению цепей датчика должны производиться только при выключенном напряжении питания.

3.3 Источником опасности при монтаже и эксплуатации датчиков является измеряемая среда, находящаяся под давлением. Присоединение и отсоединение изделия от магистралей, подводящих измеряемую среду, должно осуществляться после закрытия вентиля на линии перед датчиком. Отсоединение датчика должно производиться после сброса подводимого давления до атмосферного.

4 Указания по монтажу

4.1 К монтажу и эксплуатации датчика должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

4.2 Рабочее положение – произвольное, удобное для монтажа, демонтажа и обслуживания. Рекомендуется располагать датчик штуцером вниз (для стекания конденсата). При прокладке питающих и сигнальных линий следует исключить возможность стекания конденсата к кабельному вводу датчика.

Примечание – На датчики низкого (с диапазоном менее 40 кПа) давления при заказе рекомендуется указывать рабочее положение.

4.3 Соединительные линии от места отбора давления должны иметь односторонний уклон (не менее 1:10) вверх к датчику, если измеряемая среда – газ, и вниз к датчику, если измеряемая среда жидкость. Если это невозможно, при измерении давления газа в нижних точках соединительных линий следует устанавливать отстойные сосуды, а при измерении давления жидкости в наивысших точках – газосборники.

4.4 Для контакта чувствительной мембраны с контролируемой средой датчик вворачивается в заранее подготовленное отверстие необходимого типоразмера. При этом используется уплотнение, входящее в комплект, или подходящее, стойкое к среде.

4.5 Для закрепления датчика используется гаечный ключ типа S46.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать нештатное уплотнение по резьбе (пакля, ФУМ-лента).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вворачивать датчик давления в замкнутый объем, заполненный жидкостью.

При вворачивании запрещается держать (зажимать) датчик за корпус! Необходимо использовать предусмотренные для этой цели на корпусе датчика шестигранник.

4.6 Цепи датчика подключаются через разъемы в соответствии с электрическими схемами, приведенными на рисунках 1 и 2, или встроенным в датчик кабелем (варианты разъемов и подключения проводов кабельного ввода указаны в таблицах 3 и 4). При подключении цепей необходимо соблюдать полярность.

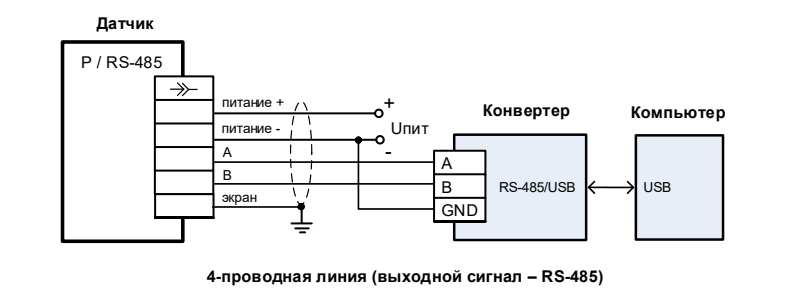


Рисунок 1 – Пример схемы подключения цифрового выхода RS-485 для 5-контактного разъема

ВНИМАНИЕ! Цепь GND адаптера/контроллера должна быть подключена к минусу питания датчика (контакт 1).

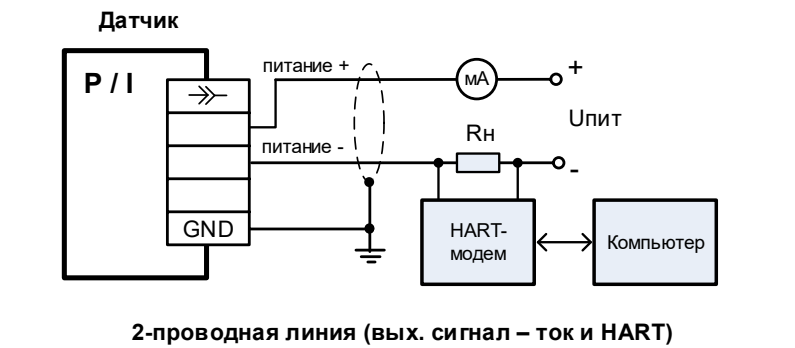


Рисунок 2 – Пример схемы подключения цифрового выхода HART для разъема DIN 43650A

Примечание – Датчики имеют защиту от обратной полярности напряжения питания.

Примечание – Для обеспечения взрывозащищенного применения датчиков, схемы подключения дополнительных компонентов приведены в документе «Инструкция по обеспечению взрывозащиты».

ВНИМАНИЕ! При установке датчиков на резервуаре с катодной коррозионной защитой существует значительная разность потенциалов, что, при двухстороннем заземлении экрана сигнального кабеля, может привести к возникновению через него токов. Поэтому на таких объектах кабельный экран разрешается не подключать к клемме заземления датчика.

Таблица 3 – Аналоговые сигналы тока и HART (2-проводная линия)

Цепи датчика	Контакты разъема				Цвет провода кабельн. ввода
	DIN 43650A	M12, 5-конт.	M16, 5-конт.	Вис-сапеег	
Питание+	1	1	3	1	Бел. (крас.)
Питание –	2	2	4	2	Корич. (син)
Экран	GND	4	5	4	Желто-зеленый

Таблица 4 – Интерфейс RS-485 (4-проводная линия)

Цепи датчика	Контакты разъема		Цвет провода кабельного ввода
	M12, 5-конт.	M16, 5-конт.	
Питание+	3	3	Белый (красный)
питание–	1	1	Коричневый (синий)
A	4	4	Желтый
B	5	5	Зеленый (черный)
Экран	2	2	Желто-зеленый

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование нештатных уплотнений при заделке кабеля. Кабель при этом должен быть круглого сечения и соответствующего диаметра для данного типа разъема.

5 Эксплуатация и техническое обслуживание

В процессе эксплуатации следует регулярно проверять чистоту измерительной мембраны и надежность электрических соединений.

Для очистки датчика нельзя применять высокое давление.

-
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

 - 1 **Подавать напряжение питания, превышающее максимально допустимое значение для данной модели датчика.**
 - 2 **Оказывать механическое воздействие какими-либо предметами на измерительную мембрану.**
 - 3 **Эксплуатация датчиков с видимыми механическими повреждениями.**
 - 4 **Эксплуатация датчиков в несоответствующих климатических условиях.**
 - 5 **Эксплуатация датчиков с температурой измеряемой и/или окружающей среды ниже или выше допустимых пределов.**

При эксплуатации датчик подвергается периодической проверке в соответствии с паспортными данными. Межповерочный интервал и гарантийные обязательства изготовителя указаны в паспорте на изделие.

Рекламации на датчики давления с поврежденными пломбами предприятия-изготовителя и с дефектами, вызванными нарушением правил эксплуатации, транспортирования и хранения, не принимаются.

Ремонт датчика может производить только завод-изготовитель.

6 Сведения о транспортировке и хранении

6.1 Датчик может перевозиться в закрытом транспорте любого типа и на любое расстояние, при этом индивидуальная потребительская тара может дополнительно помещаться в транспортную тару.

6.2 Перевозка датчика может осуществляться в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от -50 до +85 °С, с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

6.3 Датчики в транспортной таре должны храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С.

7 Комплектность

Датчик поставляется в комплекте (таблица 5).

Таблица 5 – Комплект поставки

Наименование	Кол-во
Датчик давления APZ 3020	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Руководство по эксплуатации (настоящий документ)	1 экз.*
Методика поверки	1 экз.**
Инструкция по обеспечению взрывозащиты (только для Ex-исполнения изделий)	1 экз.**
Принадлежности по заказу	1 компл.**

* Допускается комплектовать одним экземпляром каждые десять изделий, поставляемых в один адрес. Документы можно скачать в электронном виде на сайте изготовителя.

** Поставляется по особому заказу.

8 Ресурс и срок службы

8.1 Режим работы – круглосуточный.

8.2 Средняя наработка на отказ, не менее – 120 000 ч.

8.3 Средний срок службы – 12 лет (данный показатель надежности установлен для нормальных условий работы: неагрессивная среда, температура +23 ±3 °С, вибрация и тряска отсутствуют).

9 Сведения об утилизации

Изделие не содержит драгметаллов и экологически безопасно: не представляет опасности для здоровья человека и окружающей природной среды. Порядок утилизации определяет эксплуатирующая организация.

Приложение. Внешний вид датчиков давления



Датчик давления APZ 3240 с разъемом DIN 43650A

Примечание – В зависимости от конфигурации, внешний вид изделия может отличаться.

Алматы (727)34-54-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: psz@nt-rt.ru || сайт: <https://piezus.nt-rt.ru/>